


ANALISI DEGLI INTERVENTI

COD. INTERVENTI	DESCRIZIONE
A.1	RIFACIMENTO INTONACI
	ESEGUITI
ASPORTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • asportazione totale dell'intonaco
STILATURA DEI GIUNTI	<ul style="list-style-type: none"> • riparazione di lesioni isolate eseguita con colli di miscela legante costituita da calce sabbia fine o polvere di marmo
REALIZZAZIONE INTONACO	<ul style="list-style-type: none"> • intonaco di calce idrata • preparazione del supporto; • primo strato di rinzafo; • strato di arriccio in strati successivi e ultimo strato stagiato e fratazzato; • finitura ad intonachino rustico con calce idrata
	DA ESEGUIRE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
RIVESTIMENTO CON PITTURA A CALCE	<ul style="list-style-type: none"> • rivestimento con pittura a base di calce e di leganti organici due mani di fondo e una di velatura a fratazzo o a pennello
A.1.1	TRATTAMENTO ANTIUMIDO
	ESEGUITI
REALIZZAZIONE INTONACO	<ul style="list-style-type: none"> • intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua.
	DA ESEGUIRE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
RIVESTIMENTO CON PITTURA A CALCE	<ul style="list-style-type: none"> • rivestimento con pittura a base di calce e di leganti organici due mani di fondo e una di velatura a fratazzo o a pennello
A.3	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE
	ESEGUITI
PRECONSOLIDAMENTO DELLE PELLICOLE PITTORICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Preconsolidamento mediante applicazione a pennello di nano molecole di idrossido di calcio "Nanorestore" in soluzione al 10-20% in alcool isopropilico, infiltrate attraverso veline di carta giapponese; gli intonaci pericolanti sono stati assicurati con iniezioni di malta da consolidamento, malta semifluida a base di calce idraulica a basso contenuto di sali solubili "PLM-A di C.T.S.". Per garantire maggiore stabilità agli intonaci sono state realizzate stuccature salvaborlo composte di grassello di calce sabbia di fiume e polvere di marmo.
	DA ESEGUIRE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DESCIALBO	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione di descialbo è stata effettuata con l'ausilio di bisturi, martelline e malte in fibra di vetro. L'operazione è stata proceduta da ripetuti impacchi a base di Carbonato d'ammonio in soluzione satura o Acetato d'ammonio in soluzione acquosa al 10% in polpa di cellulosa. Gli impacchi sono stati mantenuti a contatto con la superficie mediamente un'ora circa.
CONSOLIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • consolidamento dei distacchi interni degli intonaci è avvenuto mediante iniezioni di malta da consolidamento "PLM-A" di C.T.S., malta semiliquida a base di calce idraulica a basso contenuto di sali solubili. Questa fase ha permesso il riempimento delle sacche createsi in profondità a causa di distacchi interni, garantendo all'intonaco una maggiore integrità strutturale.
PULITURA	<ul style="list-style-type: none"> • la pulitura della superficie pittorica è stata condotta con nuovi impacchi a base di polpa di cellulosa e carbonato d'ammonio, per rimuovere sporco organico e residui di scialbo ancora presenti;
RIMOZIONE DELLE STUCCATURE NON IDONEE	<ul style="list-style-type: none"> • le stuccature di malta cementizia e ammalorate sono state rimosse con l'ausilio di piccoli martelli e scalpelli; i bordi sono stati successivamente assicurati con la realizzazione di stuccature salvaborlo, composte da grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo
PROVA DI RITOCOCCO	<ul style="list-style-type: none"> • è stato effettuata una prova di ritocco su una lunetta dipinta; la prova è stata effettuata con l'utilizzo di pigmenti in polvere stabili alla luce, legati con resina acrilica al 5%
	DA ESEGUIRE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
VERIFICA DELLE SUPERFICI	<ul style="list-style-type: none"> • attenta verifica di tutte le superfici da trattare con spolveratura a pennello per la rimozione dei depositi accumulati nei mesi di sospensione dei lavori, nonché dal consolidamento di quelle porzioni che avessero subito ulteriori distacchi
REINTEGRAZIONE PITTORICA	<ul style="list-style-type: none"> • l'intervento dovrà essere, indipendentemente dalla tecnica prescelta, sufficientemente distinguibile dall'originale e reversibile; • la natura dei colori per ripristinare la continuità cromatica saranno temperi di calce e/o colori ad acquarello; • in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica, la reintegrazione avverrà mediante velature ad acquarello, utilizzando pennelli sottili; • in presenza di lacune, la reintegrazione avverrà con ricostruzione a tono cromatico abbassato con velature di acquarello.

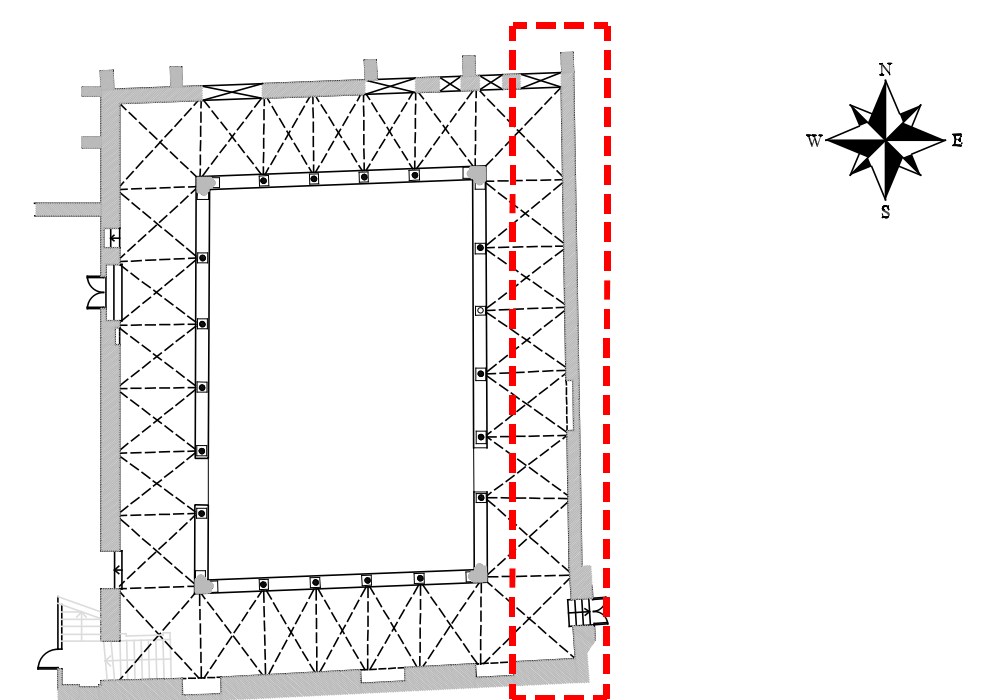

AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Regionale Emilia Romagna

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI S. ULGARICO PARMA

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE E DI COMPLETAMENTO

STATO DI VARIANTE
 Recupero Affreschi Prospetto Est

R.U.P. Ing. Grazio Pennisi
 AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Regionale Emilia Romagna
 piazza Malpighi 19 Bologna

PROGETTISTA Arch. Michele Lombardi
 AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Regionale Emilia Romagna
 piazza Malpighi 19 Bologna

SCALE 1/50
 TAV. 09 VAR

COMMITTENTE
 PROGETTO
 TITOLO
 STATO DI VARIANTE