



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROGETTO
PRELIMINARE



PROGETTO
DEFINITIVO



PROGETTO
ESECUTIVO



OGGETTO:

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE:

Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE:

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: 7121966045

CODICE CUP: G36D17000050001

VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA

REV.	DATA	MODIFICA	DISEGNATORE / COMPILATORE
00	08/01/2019	Prima Emissione	Ing. Mariano Salvatore
			VERIFICATO DA:
			Ing. Carlo Carletti
			APPROVATO DA:
			Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE

ELABORATO :

05/17-VV.RT02/00

Edificio Polifunzionale esistente:



- Relazione sulle indagini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore CONCETTINO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Gianfranco PICARIELLO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Carlo CARLETTI

RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Geol. Carmine MAZZAROTTI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Bruno MATTIA

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Mauro GUERRIERO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA
Arch. Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Antonio GRAZIANO
Ing. Lella Liana IMBRIANI
Ing. Mariano SALVATORE
Ing. Domenico DE MATTIA
Ing. Rosa LO PRIORE
Arch. Ivan GUERRIERO
Arch. Stanislao SACCARDIO
Geom. Gennarino IANDIORIO
Geom. Franco IMBIMBO
Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Luigi PETTI
Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

AICI Engineering srl

sede: via Roma n° 10 - 83030 Montefredane (AV)
telefax: +39 0825.672126 - www.aiciengineering.it
e-mail: aicisrl@gmail.com - info@aiciengineering.it - aicisrl@pec.it
P. IVA: 02440540645 - Capitale sociale € 10.000,00
iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Avellino n. 158432

ASSOCIATO



Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

Località Santa Caterina

***Completamento ed Ampliamento del Polifunzionale Manganelli per la Nuova Sede
del XII reparto Mobile della Polizia di Stato in Reggio Calabria
Località Santa Caterina***

***RELAZIONE SULLE INDAGINI
EDIFICIO IN CARPENTERIA METALLICA***

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	3
3.	PROGRAMMA DELLE INDAGINI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA	6
3.1	Geometria.....	8
3.2	Dettagli costruttivi.....	8
3.3	Proprietà dei materiali	11
3.3.1	Barre di armatura per c.a.	16
3.3.2	Calcestruzzo gettato in opera.....	17
3.4	Profilati in acciaio per carpenteria	19
3.5	Bulloni e Verifica Serraggio	20
3.6	Controllo saldature.....	21
3.7	Prove di carico su solai.....	21
3.8	Ulteriori Indagini.....	25
3.8.1	Indagini geognostiche e geotecniche	25
3.8.2	Indagini geofisiche	26

1. PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati delle verifiche svolte sull'edificio polifunzionale Manganelli, sito in località Santa Caterina nel Comune di Reggio di Calabria, che è costituito da una struttura in acciaio controventata da due nuclei in c.a..

La struttura, oggetto di verifica, come di seguito mostrato in figura, è parte di un complesso edificatorio che ospita gli uffici della Polizia di Stato, e risulta giuntata in elevazione ad un corpo completato, avente la stessa tipologia costruttiva e le fondazioni in comune.



In rosso la porzione del fabbricato sottoposta a verifica

La campagna di indagini, per la definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali in opera e dei dettagli costruttivi degli elementi principali, è stata originariamente definita con lo scopo di raggiungere un “livello di conoscenza LC2”, secondo quanto previsto al punto C8A.1.B della Circolare n° 617 del 2/02/2009 sulla base delle indagini già condotte e della documentazione progettuale disponibile.

2. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

L'edificio, risalente agli inizi degli anni 90', nello stato attuale, è costituito da sette livelli fuori terra più il torrino scala, ed è realizzato con nuclei in c.a., con funzioni di collegamenti verticali (scale ed ascensori), mentre le parti restanti sono realizzate in carpenteria metallica ed orizzontamenti in predalles di 170x20cm.

Di seguito, si riporta l'elenco dei riferimenti inerenti alla documentazione grafica originaria di cui si è in possesso:

- B.S.01.4 *Fondazioni: carpenteria* rev. Aprile 1992;

- B.S.02.2 *Fondazioni: sezioni* rev. Aprile 1992;
- B.S.05.2 *Fondazioni: carpenteria parte 1 di 3* rev. Aprile 1992;
- B.S.06.2 *Fondazioni: carpenteria parte 2 di 3* rev. Aprile 1992;
- B.S.10.0 *Posizionamento piastre e dettagli* rev. Giugno 1992;
- B.S.12.1 *Armatura plinto tipo "A", Armatura strato inferiore e a quota (46.32)* rev. Aprile 1992;
- B.S.13.1 *Plinto tipo "A", Armatura strato intermedio superiore, Armatura di spiccato* rev. Aprile 1992;
- B.S.14.1 *Plinto tipo "B", Armatura 1° e 2° strato inferiore e pareti laterali* rev. Aprile 1992;
- B.S.15.1 *Plinto tipo "B", Armatura a quota (45.22)* rev. Aprile 1992;
- B.S.16.1 *Plinto tipo "B", Armatura inferiore* rev. Aprile 1992;
- B.S.17.1 *Plinto tipo "B", Armatura superiore* rev. Aprile 1992;
- B.S.18.3 *Plinto tipo "B", Armatura di spiccato* rev. Aprile 1992;
- B.S.19.1 *Plinto tipo "C", Armatura strato inferiore e a quota (43.70)* rev. Aprile 1992;
- B.S.20.1 *Plinto tipo "B", Armatura strato intermedio superiore, Armatura di spiccato* rev. Aprile 1992
- B.S.21.1 *Armatura travi di fondazione tipo "1" - "2" - "3" - "4"* rev. Aprile 1992;
- B.S.22.1 *Armatura travi di fondazione tipo "5" - "6" - "7" - "8"* rev. Giugno 1992;
- B.S.23.0 *Travi di fondazione tipo "9" - "10" - "11" - "12"* rev. Giugno 1992;
- B.S.24.1 *Armatura travi di fondazione tipo "13" - "14" - "15"* rev. Giugno 1992;
- B.S.26.3 *Carpenteria metallica a quota acciaio (49.82), (53.90), (54.00)* rev. Settembre 1992;
- B.S.27.2 *Carpenteria metallica a quota acciaio (57.98), (58.08)* rev. Settembre 1992;
- B.S.28.1 *Carpenteria metallica a quota acciaio (61.38)* rev. Settembre 1993;
- B.S.28.1 *Carpenteria metallica a quota acciaio (61.38)* rev. Settembre 1993;
- B.S.30.1 *Carpenteria metallica a quota acciaio (68.18)* rev. Settembre 1992;
- B.S.31.1 *Carpenteria metallica a quota acciaio (71.58)* rev. Settembre 1992;

- B.S.32.0 *Carpenteria metallica a quota acciaio (74.98) rev. Gennaio 1994;*
- B.S.50.0 *Carpenteria piante setti scale sul plinto "A" (61.38) rev. Settembre 1992;*
- B.S.51.0 *Carpenteria sezioni setti scale sul plinto "A" rev. Settembre 1992;*
- B.S.52.0 *Armature piante setti scale sul plinto "A" rev. Settembre 1992;*
- B.S.53.0 *Armature viste "1" – "2" - "3" - "4", setti scale su plinto "A" rev. Settembre 1992;*
- B.S.54.0 *Armature viste "5" – "6" - "7", setti scale su plinto "A" rev. Settembre 1992;*
- B.S.55.0 *Armature rampe scale su plinto A rev. Settembre 1992;*
- B.S.56.0 *Carpenteria piante setti scale su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.57.0 *Carpenteria sezioni setti scale su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.58.0 *Armatura piante setti scale su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.59.1 *Armature viste "1" – "2" - "3", setti scale su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.60.1 *Armature viste "4" – "5" - "6" - "7", setti scale su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.61.0 *Armatura rampe scala su plinto "C" rev. Settembre 1992;*
- B.S.62.0 *Carpenteria piante setti scala picchetti 12-13-14-16 fili "C" e "D" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.64.0 *Armature piante setti scala picchetti 12-13-14-16 fili "C" e "D" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.67.0 *Armatura rampe scala picchetti 12-13-14-16 fili "C" e "D", picchetti 17-18 fili "E" ed "I" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.70.1 *Carpenteria piante setti scala picchetti 17-18 fili "E" e "I" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.71.1 *Armature piante setti scala picchetti 17-18 fili "E" e "I" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.72.1 *Carpenteria e armatura setti ascensore rev. Gennaio 1993;*
- B.S.73.0 *Carpenteria e Armatura sotto picchetto 20 filo "A" rev. Gennaio 1993;*
- B.S.74.0 *Nucleo scala picchetti 12-13-14-16 fili "C" e "D" armature setti vista "I" rev. Marzo 1993;*
- B.S.115.0 *Distinta di officina colonne tipo "C19" – "C20" rev. Luglio 1993;*

- B.S.116.1 *Distinta di officina colonne tipo "C21" – "C22" – "C23" rev. Luglio 1993;*
- B.S.117.0 *Distinta di officina colonne tipo "C24" – "C25" rev. Luglio 1993;*
- B.S.118.0 *Distinta di officina travi orditura principale quota (68.18) / (71.58), travi tipo "T31", "T32", "T33", "T34", "T35", "T36", "T37", "T38" rev. Luglio 1993;*
- B.S.119.0 *Distinta di officina travi orditura principale quota (68.18) / (71.58), travi tipo "T39", "T40", "T41", "T42", "T43", "T44", "T45", "T46" rev. Luglio 1993;*
- B.S.120.0 *Distinta di officina travetti orditura secondaria quota (68.18) / (71.58), travetti tipo "TR13", "TR14", "TR15", "T16", "T17", componenti per travetti rev. Luglio 1993;*
- B.S.121.0 *Distinta di officina colonne tipo "C20" e "C21" rev. Novembre 1993;*
- B.S.122.0 *Distinta di officina travi appendice a quota (54.00) / (58.08), travi tipo "T60", "T61", "T70", "T71", "T72", "T73", "T74", rev. Novembre 1993;*
- B.S.123.0 *Distinta di officina colonne tipo "C26", "C27", "C28" rev. Gennaio 1994;*
- B.S.124.0 *Distinta di officina colonne tipo "C29", "C30" rev. Gennaio 1994;*
- B.S.125.0 *Distinta di officina colonne tipo "C31", "C32" rev. Gennaio 1994;*
- B.S.126.0 *Distinta di officina travi orditura principale a quota (74.98), travi tipo "T47", "T48", "T49", "T50", "T51", "T52", "T53", "T54" rev. Gennaio 1994.*

Sono altresì presenti i certificati allegati alla relazione di collaudo originaria, 1993-1997. Infine, sono disponibili le informazioni raccolte dalla campagna di indagini condotta e descritta nei seguenti rapporti di prova:

- Rapporto di prova *Indagini strutturali fabbricato in acciaio e c.a. redatto da C.M.G. Testing srl PROT.N. PS/049/18 (ID 1557);*
- Rapporto di prova *Indagini strutturali fabbricato in acciaio e c.a. redatto da C.M.G. Testing srl PROT.N. PS/244/18 (ID 1557).*

3. PROGRAMMA DELLE INDAGINI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

Nel caso dell'edificio oggetto di verifica è stato predisposto, come detto, in accordo con la committenza un piano preliminare di indagini atto a garantire un livello di conoscenza adeguato (LC2) secondo quanto previsto al punto C8A.1.B della Circolare n° 617 del 2/02/2009.

Gli aspetti che definiscono il livello di conoscenza sono:

- la *geometria*, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- i *dettagli costruttivi*, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- i *materiali*, ossia le proprietà meccaniche dei materiali.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata viene in genere eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici. La relazione tra livelli di conoscenza, metodi di analisi e fattori di confidenza è illustrata nella Tabella di seguito riportata in funzione delle informazioni disponibili (Tabella C8A.1.1 Circolare n° 617 del 2/02/2009):

Livello di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli strutturali	Proprietà dei materiali	Metodi di analisi	FC
LC1		Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e <i>limitate</i> verifiche in-situ	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e <i>limitate</i> prove in-situ	Analisi lineare statica o dinamica	1.35
LC2	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo completo	Disegni costruttivi incompleti con <i>limitate</i> verifiche in situ oppure <i>estese</i> verifiche in-situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con <i>limitate</i> prove in-situ oppure <i>estese</i> prove in-situ	Tutti	1.20
LC3		Disegni costruttivi completi con <i>limitate</i> verifiche in situ oppure <i>esaustive</i> verifiche in-situ	Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con <i>estese</i> prove in situ oppure <i>esaustive</i> prove in-situ	Tutti	1.00

Ai fini della definizione del numero minimo di prove da condurre si è fatto riferimento alla Tabella C8A.1.3a Circolare n° 617 del 2/02/2009 di seguito riportata:

	Rilievo (dei dettagli costruttivi)(a)	Prove (sui materiali) (b)(c)
	Per ogni tipo di elemento "primario" (trave, pilastro...)	
Verifiche limitate	La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 15% degli elementi	1 provino di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 1 campione di armatura per piano dell'edificio
Verifiche estese	La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 35% degli elementi	2 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 2 campioni di armatura per piano dell'edificio
Verifiche esaustive	La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 50% degli elementi	3 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 3 campioni di armatura per piano dell'edificio

A tal proposito si evidenzia, inoltre, che la struttura è realizzata con elementi gettati in opera e elementi prefabbricati (lastre tralicciate in calcestruzzo per i solai) o preassemblati (carpenteria metallica). Pertanto, considerati i controlli di accettazione già effettuati per la messa in opera in opera e le verifiche di collaudo, si ritiene necessario procedere soprattutto all'approfondimento delle caratteristiche dei calcestruzzi posti in opera.

3.1 Geometria

Per l'edificio oggetto di verifica, la *geometria* è nota in base alla documentazione progettuale originaria disponibile.

In fase di indagini è stata, pertanto, condotta una campagna di verifica a campione dei dettagli, delle geometrie e delle tipologie messe in opera per mezzo di misure dirette in sito. A tal proposito si evidenzia che lo stato di fatto, struttura nuda, ha permesso un controllo più che esaustivo.

Per ogni livello sono state controllate, come di seguito rappresentato in sintesi, le dimensioni degli elementi strutturali e la geometria complessiva delle strutture.



Vista del nucleo in calcestruzzo e del telaio in acciaio

I rilievi condotti in sito, in corrispondenza di ogni livello, confermano nella sostanza le dimensioni riscontrate da progetto.

3.2 Dettagli costruttivi

Per l'edificio oggetto di verifica, come detto, i *dettagli costruttivi* sono valutati controllando la rispondenza dei dettagli costruttivi al progetto originario ed allo stato di fatto mediante l'ausilio di indagini e ispezioni dirette. A tal proposito si evidenzia che lo stato di fatto, struttura nuda, ha permesso un controllo più che esaustivo.

Per ogni livello sono state controllati, come di seguito rappresentato in sintesi, i seguenti aspetti:

- Dettagli costruttivi c.a. anche a mezzo di spicconature;

- Dettagli costruttivi carpenteria metallica;
- Dettagli costruttivi e dimensioni fondazioni.



Esempio di prelievo barre d'armatura e controllo dimensioni



Esempio di prelievo di carote di calcestruzzo in elevazione ed in fondazione



Esempi dei dettagli costruttivi dei nodi e delle connessioni



Esempi di controllo dei dettagli costruttivi e misure



Esempi scavo e controllo delle dimensioni degli elementi in fondazione

3.3 Proprietà dei materiali

Per quanto attiene alle *proprietà dei materiali*, le verifiche dello stato di fatto sono state condotte adottando i risultati delle prove dirette in-situ (punto C8A.1.B.3 della Circolare n°617/2009).

Di seguito l'elenco dei riferimenti inerenti i documenti di prova disponibili.

Prove eseguite in situ ai fini delle verifiche:

- Rapporto di prova *Indagini strutturali fabbricato in acciaio e c.a. redatto da C.M.G. Testing srl PROT.N. PS/049/18 (ID 1557);*
- Rapporto di prova *Indagini strutturali fabbricato in acciaio e c.a. redatto da C.M.G. Testing srl PROT.N. PS/244/18 (ID 1557);*

Certificati di prova disponibili dal collaudo:

- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 2440 R.R. N. 3715 del 20/10/93 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 2441 R.R. N. 3715 del 20/10/93 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 2442 R.R. N. 3715 del 20/10/93 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 2443 R.R. N. 3715 del 20/10/93 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 2444 R.R. N. 3715 del 20/10/93 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 3122 R.R. N. 4089 del 29/06/94 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 3123 R.R. N. 4089 del 29/06/94 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *prove di compressione su calcestruzzi n° 3124 R.R. N. 4089 del 24/06/94 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *n° 3128 R.R. N. 004022 del 12/05/94 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *n° 3129 R.R. N. 004022 del 12/05/94 redatto da TECNO SUD;*
- Certificato originale di analisi *n° 3130 R.R. N. 004022 del 12/05/94 redatto da TECNO SUD;*


- Certificato originale di analisi n° 4793 R.R. N. 004110 del 04/11/96 redatto da *TECNO SUD*;
- Certificato originale di analisi prove di compressione su calcestruzzi n° 4771 R.R. N. 5330 del 25/10/96 redatto da *TECNO SUD*;
- Certificato originale di analisi prove di compressione su calcestruzzi n° 4772 R.R. N. 5330 del 18/10/96 redatto da *TECNO SUD*;
- Certificato originale di analisi prove di compressione su calcestruzzi n° 4773 R.R. N. 5330 del 18/10/96 redatto da *TECNO SUD*;
- Certificato originale di analisi n° 5018 R.R. N. 005498 del 07/01/97 redatto da *TECNO SUD*;
- Certificato originale di analisi n° 5345 R.R. N. 005685 del 12/03/97 redatto da *TECNO SUD*

Al fine di una chiara localizzazione delle indagini condotte, si riportano di seguito i principali estratti dei rapporti di prova, redatti dalla C.M.G. Testing srl:


- Rapporto di prova *PROT.N. PS/049/18 (ID 1557)*;

LEGENDA:					
	C1	Carotaggi	 PB1	Prelievo Bulloni	
	PC	Prova di carico su solaio		CCS1	Controllo Coppia di Serraggio Bulloni
	F1	Prelievo Barre		D1	Prove Durometriche
	P1	Prelievo provino acciaio in carpenteria metallica		SV1	Saggi Visivi sulle Saldature
				LP1	Controlli saldature con Liquidi Penetranti


PIANTA PIANO TERRA

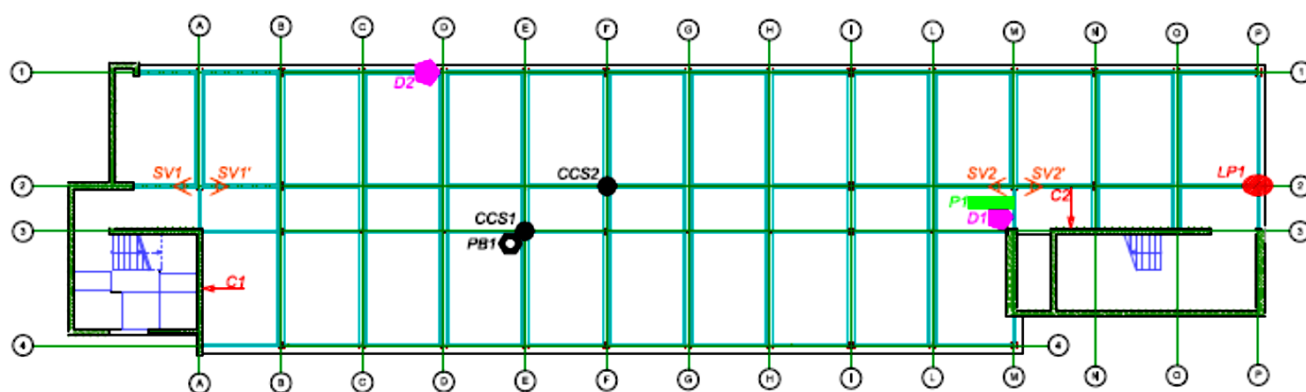


PIANTA PIANO PRIMO

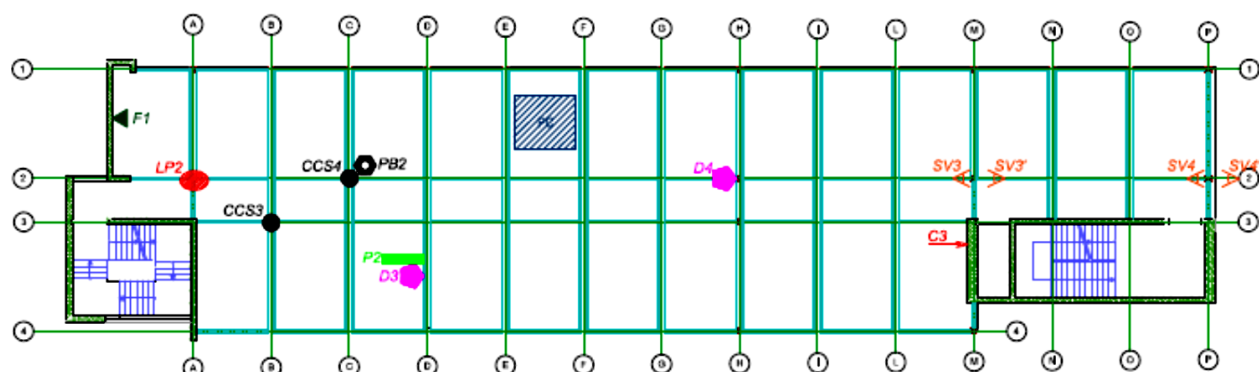


PIANTA PIANO SECONDO

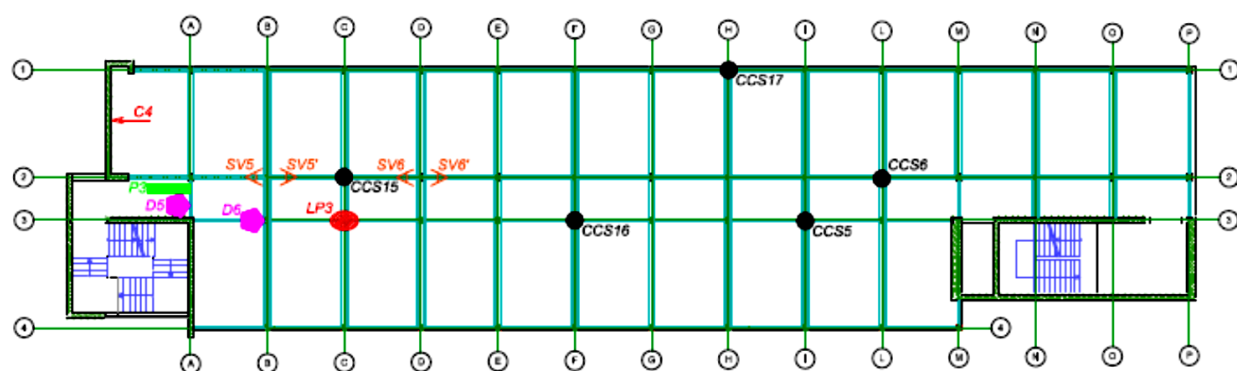


PIANTA PIANO TERZO

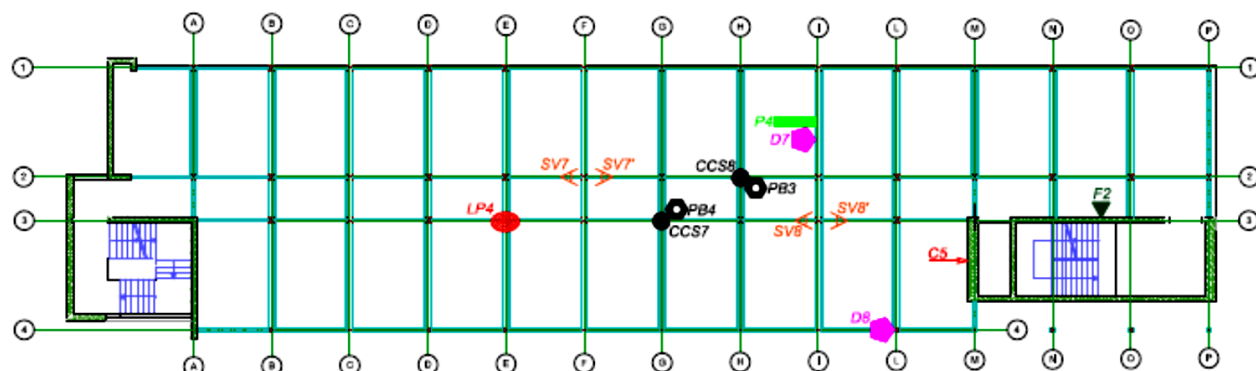


PIANTA PIANO QUARTO

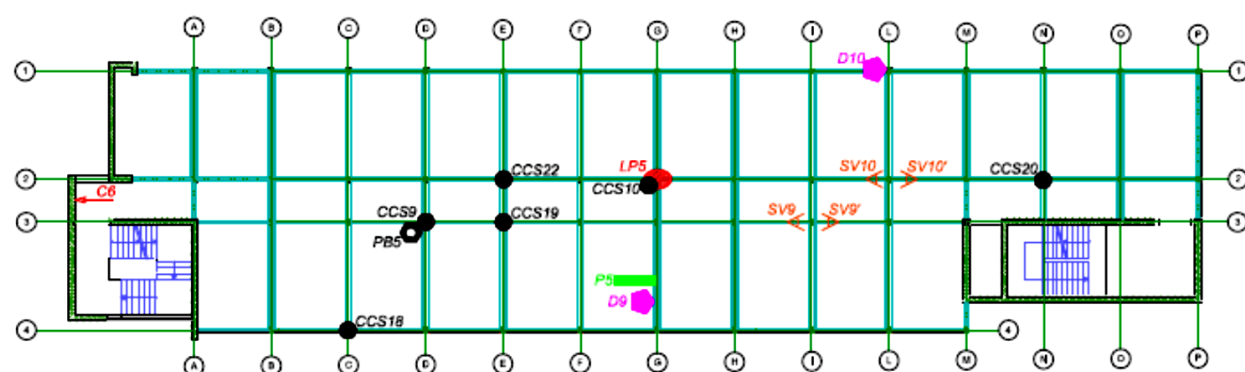


PIANTA PIANO QUINTO

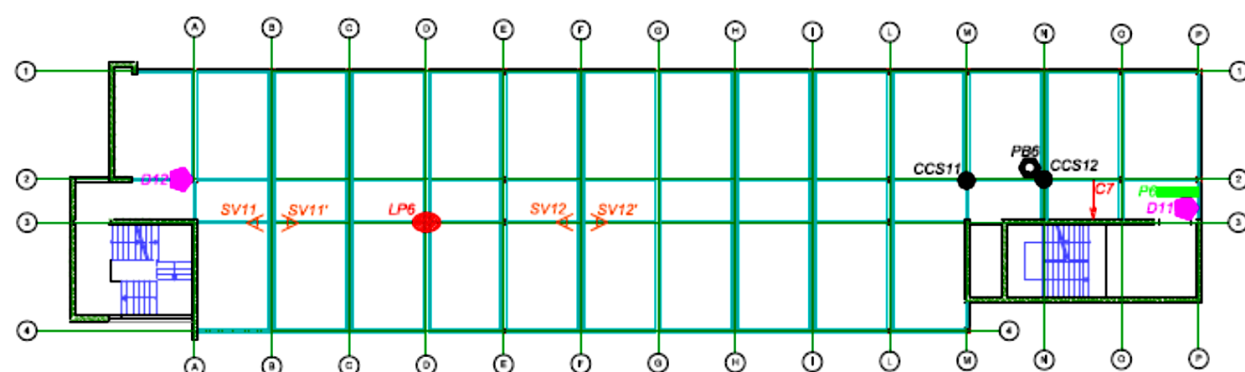

PIANTA PIANO SESTO

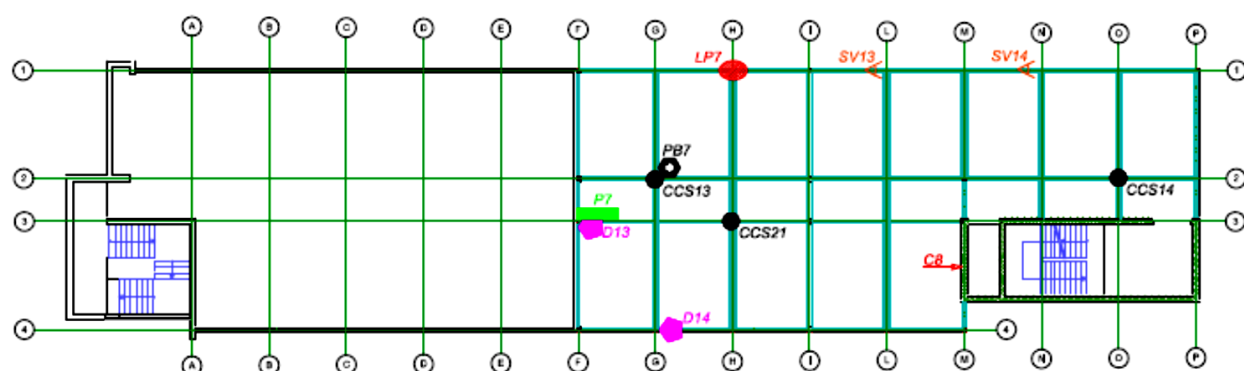

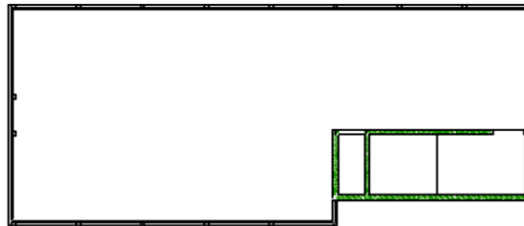

- Rapporto di prova *PROT.N. PS/244/18 (ID 1557)*;




CAROTAGGIO FINO ALLA PROFONDITA' DEL PIANO DI POSA DELLE FONDAZIONI (- 3.00m)




SCAVO IN FONDAZIONE:
1 - attacco fondazione trave rovescia con zatterone
2 - verifica continuità della fondazione nella zona in cui è presente in elevazione il doppio pilastro



CAROTAGGIO compreso di ripristino e prova di carbonatazione (CMG Testing)

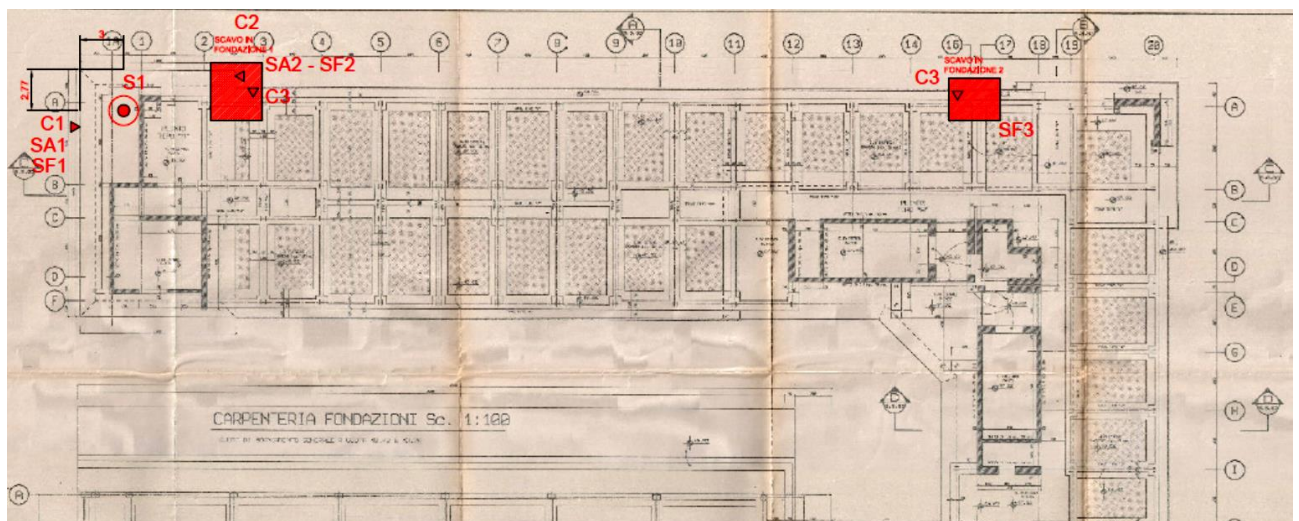

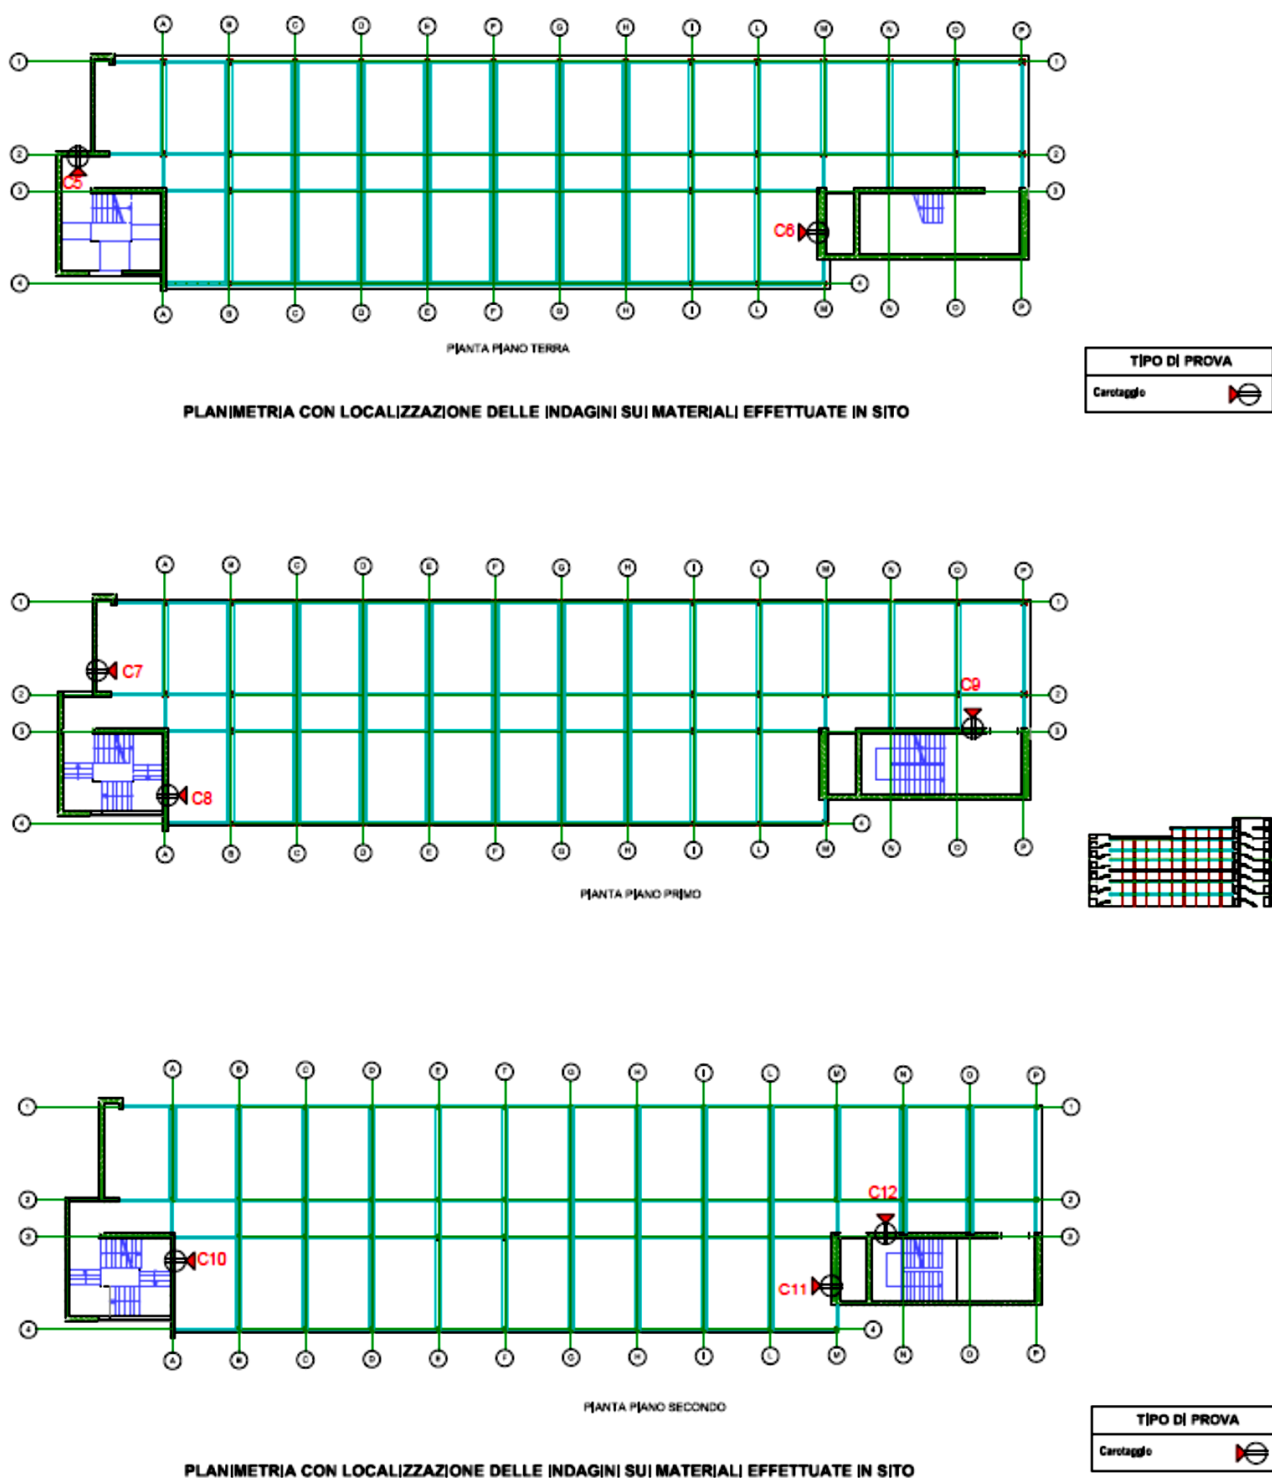

3.3.1 Barre di armatura per c.a.

Come detto, per l'edificio in oggetto, sono disponibili i rapporti di prova *PROT.N. PS/049/18 (ID 1557)* e *PROT.N. PS/244/18 (ID 1557)* ed i certificati originali di collaudo redatti dalla Tecno Sud (1993/1997);

Dai rapporti di prova, per quanto attiene alle barre di armatura, emerge che sono stati utilizzati i seguenti materiali:

Sigla	Data Prelievo	Posizione in opera	Diametro (mm)	Fy (N/mm ²)	Ft (N/mm ²)	Agt
F1	28/02/2018	Setto scala laterale - Primo Piano	23,8	481.80	705.60	25.90
F2	28/02/2018	Setto scala laterale - Piano Terzo	12,2	508.60	748.60	12.20

Ai fini delle verifiche, considerate le qualità degli acciai accertati in opera e la congruenza degli stessi con i certificati allegati alla relazione di collaudo, si adotta una resistenza corrispondente alla qualità B450C.

3.3.2 Calcestruzzo gettato in opera

Il progetto prevede, oltre alla verifica, l'adeguamento sismico del fabbricato mediante demolizione dei quattro livelli superiori.

Pertanto, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche dei calcestruzzi in opera, si è ritenuto necessario procedere all'accertamento delle caratteristiche di resistenza a compressione dei calcestruzzi con un approfondimento maggiore ai primi tre livelli dell'edificio (rapporti di prova *PROT.N. PS/049/18 (ID 1557)* e *PROT.N. PS/244/18 (ID 1557)*).

Di seguito si riportano sinteticamente le caratteristiche di resistenza a compressione accertate:

Sigla	Data Prelievo	Posizione in opera	fc (N/mm ²)	Tipo rottura (S/SN)
C1"-PF	27/09/2018	Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	30,52	S
C2"-PF	27/09/2018	Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	22,76	S
C3"-PF	27/09/2018	Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	22,93	S
C4"-PF	27/09/2018	Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	24,85	S
C5"-PT	26/09/2018	Parete corpo scale lato NORD - Piano Terra	26,34	S
C6"-PT	26/09/2018	Parete corpo scale centrale - Piano Terra	30,65	S
C1	26/02/2018	Setto scala laterale - P. Terra	19,31	S
C2	26/02/2018	Setto scala centrale - P. Terra	19,07	S
C3	27/02/2018	Setto vano ascensore - P. Piano	19,46	S
C7"-1°P	26/09/2018	Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	20,87	S
C8"-1°P	26/09/2018	Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	26,16	S
C9"-1°P	26/09/2018	Corpo scale centrale - Primo Piano	27,07	S
C4	27/02/2018	Setto vano ascensore - P. Secondo	19,38	S
C10"-2°P	26/09/2018	Parete corpo scale lato NORD - Piano Secondo	20,83	S
C11"-2°P	26/09/2018	Parete corpo scala centrale - Piano Secondo	28,56	S
C12"-2°P	26/09/2018	Parete corpo scala centrale - Piano Secondo	33,98	S
C5	27/02/2018	Setto vano ascensore - P. Terzo	20,70	S
C6	27/02/2018	Setto scala laterale - P. Quarto	19,32	S
C7	27/02/2018	Setto scala centrale - P. Quinto	18,56	S
C8	27/02/2018	Setto vano ascensore - P. Sesto	19,5	S

Considerando il complesso dei livelli costituenti l'edificio, sono stati calcolati il valore medio di resistenza a compressione, lo scarto quadratico medio ed il coefficiente di variazione:

Media	Scarto	CV
23,54	4,68	0,20

Tenuto conto del valore elevato del coefficiente di variazione, sono stati calcolati i suddetti parametri per ciascun livello:

- Fondazione

Posizione in opera	f_c (N/mm ²)	Tipo rottura (S/SN)	Media	Scarto	CV
Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	30,52	S	25,27	3,63	0,14
Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	22,76	S			
Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	22,93	S			
Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	24,85	S			

- Piano Terra

Posizione in opera	f_c (N/mm ²)	Tipo rottura (S/SN)	Media	Scarto	CV
Parete corpo scale lato NORD - Piano Terra	26,34	S	23,84	5,65	0,24
Parete corpo scale centrale - Piano Terra	30,65	S			
Setto scala laterale - P. Terra	19,31	S			
Setto scala centrale - P. Terra	19,07	S			

- Primo Piano

Posizione in opera	f_c (N/mm ²)	Tipo rottura (S/SN)	Media	Scarto	CV
Setto vano ascensore - P. Piano	19,46	S	23,39	3,79	0,16
Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	20,87	S			
Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	26,16	S			
Corpo scale centrale - Primo Piano	27,07	S			

- Secondo Piano

Posizione in opera	f_c (N/mm ²)	Tipo rottura (S/SN)	Media	Scarto	CV
Setto vano ascensore - P. Secondo	19,38	S	25,69	6,84	0,27
Parete corpo scale lato NORD - Piano Secondo	20,83	S			
Parete corpo scala centrale - Piano Secondo	28,56	S			
Parete corpo scala centrale - Piano Secondo	33,98	S			

Come si osserva dai risultati ottenuti, i coefficienti di variazione (CV) sono prossimi al limite di accettabilità di 0,20 (EN 1990, Eurocodice 0) ed in alcuni casi (Piano Terra e Secondo Piano) maggiore.

Sulla base dei risultati ottenuti dal complesso delle prove, riducendo la resistenza a compressione media (23,54 N/mm²) del fattore di confidenza pari a 1,20 (Livello di Conoscenza LC2) si ottiene:

$$f_{cd} = (23,54/1,20) = 19,62 \text{ N/mm}^2$$

Valutando, invece, la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto indicato nelle NTC 2018 si ottiene:

$$f_{ck} = (23,54 - 1,64) \cdot 4,68 = 15,86 \text{ N/mm}^2$$

Come si osserva, a causa della particolare disperazione delle resistenze, il valore caratteristico della resistenza risulta molto più basso di quello normativamente ammissibile ai fini delle verifiche delle condizioni di fatto.

Ripetendo il procedimento contemplando le resistenze ottenute per i soli primi tre livelli, si perviene a:

Media	Scarto	CV
24,32	4,66	0,19

$$f_{cd} = 20,27 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{ck} = 16,68 \text{ N/mm}^2$$

Anche in tal caso, si osserva la discrepanza tra f_{ck} e f_{cd} . Pertanto a vantaggio di sicurezza, considerata la differenza riscontrata anche con i valori di resistenza in progetto, nei modelli di calcolo si considera un calcestruzzo di classe C16/20.

3.4 Profilati in acciaio per carpenteria

Come detto, per l'edificio in oggetto, sono disponibili i rapporti di prova PROT.N. PS/049/18 (ID 1557) e PROT.N. PS/244/18 (ID 1557) ed i certificati originali di collaudo redatti dalla Tecno Sud (1993/1997).

Di seguito si riportano i principali risultati dei profilati prelevati:

Sigla	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	f_y (N/mm ²)	f_b (N/mm ²)	Allungamento (%)
P1	24.74	9.56	364.40	495.40	27.50
P2	24.78	7.73	388.00	498.10	25.90
P3	25.13	8.80	332.90	486.00	30.90
P4	24.82	8.15	362.90	479.10	27.50
P5	25.12	8.32	342.80	460.80	29.30
P6	24.98	9.21	358.90	484.40	25.60
P7	25.10	9.88	313.00	474.90	27.70

Successivamente, sono stati calcolati il valore medio, lo scarto quadratico medio ed il coefficiente di variazione delle tensioni di snervamento (f_y):

Media	Scarto	CV
351,4	24,5	0,07

Tali indagini sono state ampliate con verifiche non distruttive microdurometriche. Di seguito si riportano i principali risultati (indice di durezza secondo la scala Vickers (HV) ottenuti:

Sigla	Tipologia	Indice HV
D1	IPE240	130
D2	HEB240	131
D3	UPN140	121
D4	HEB280	109
D5	IPE240	126
D6	HEB240	109
D7	UPN140	110
D8	HEB240	116
D9	UPN140	117
D10	HEB240	121
D11	IPE240	116
D12	HEB240	128
D13	HEA200	127
D14	HEA200	129

I risultati evidenziano, pertanto, una sostanziale omogeneità delle caratteristiche meccaniche dei materiali in opera.

Ai fini delle verifiche, tenuto conto del Livello di Conoscenza LC2 adottato, si dovrebbe pertanto utilizzare un valore della resistenza pari a:

$$f_{yd} = (351,4/1,20) = 292,83 \text{ N/mm}^2$$

Pur tuttavia, in considerazione della destinazione d'uso che l'edificio adeguato dovrà avere, si ritiene considerare, a vantaggio di sicurezza, nei modelli di calcolo le caratteristiche corrispondenti ad un acciaio tipo S275.

3.5 Bulloni e Verifica Serraggio

Le informazioni contenute nel rapporto di prova PROT.N. PS/049/18 (ID 1557) della C.M.G. Testing srl risultano congruenti a quelle dei certificati originali di collaudo redatti dalla Tecno Sud (1993/1997).

Di seguito si riportano i principali risultati ottenuti dai bulloni prelevati:

Sigla	Tipologie viste	Sezione resistente (mmq)	Snervamento (N/mm ²)	Resistenza a trazione (N/mm ²)	Allungamento dopo rottura (%)
B1	M12 C8.8	84,3	818,1	907,5	8,6
B2	M12 C8.8	84,3	824,3	899,1	8,2
B3	M12 C8.8	84,3	823,7	893,5	16,2
B4	M12 C8.8	84,3	838,8	924,8	15,8
B5	M16 C8.8	157	788,9	880,2	16,8
B6	M16 C8.8	157	776,3	876,1	17,8
B7	M16 C8.8	157	781,8	881,9	18,8

Si rimanda al suddetto rapporto di prova per la lettura dei risultati delle prove di serraggio eseguite sui 22 bulloni saggiati.

3.6 Controllo saldature

Dai controlli effettuati in situ sulle saldature (14 visivi e 7 con soluzione liquida penetrante) da parte della C.M.G. Testing srl, di cui si rimanda al rapporto di prova PS/049/18 per ulteriori dettagli, non si evincono *cricche, cavità, inclusioni solide ne difetti di forma e dimensione*. In sintesi i risultati dei controlli con soluzione liquida penetrante:


Sigla	Esito
LP1	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP2	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP3	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP4	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP5	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP6	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2
LP7	Nessun difetto – Accettabile - UNI EN 1289/2006 Livello 2

3.7 Prove di carico su solai

Nella campagna di indagine del marzo 2018 (rapporto di prova *Prove di carico statico su solai PROT. N. 049/18 (ID 1557)*, C.M.G. Testing s.r.l.), è stata eseguita una prova di carico su solaio. In particolare la prova ha interessato una porzione di solaio in c.a. sottoposta ad carico pari a 750 daN/m²

(apponendo e successivamente riempiendo d'acqua n. 2 serbatoi flessibili/gommoni di dimensioni in pianta 3.00x3.00 ml).

Di seguito lo schema di prova:

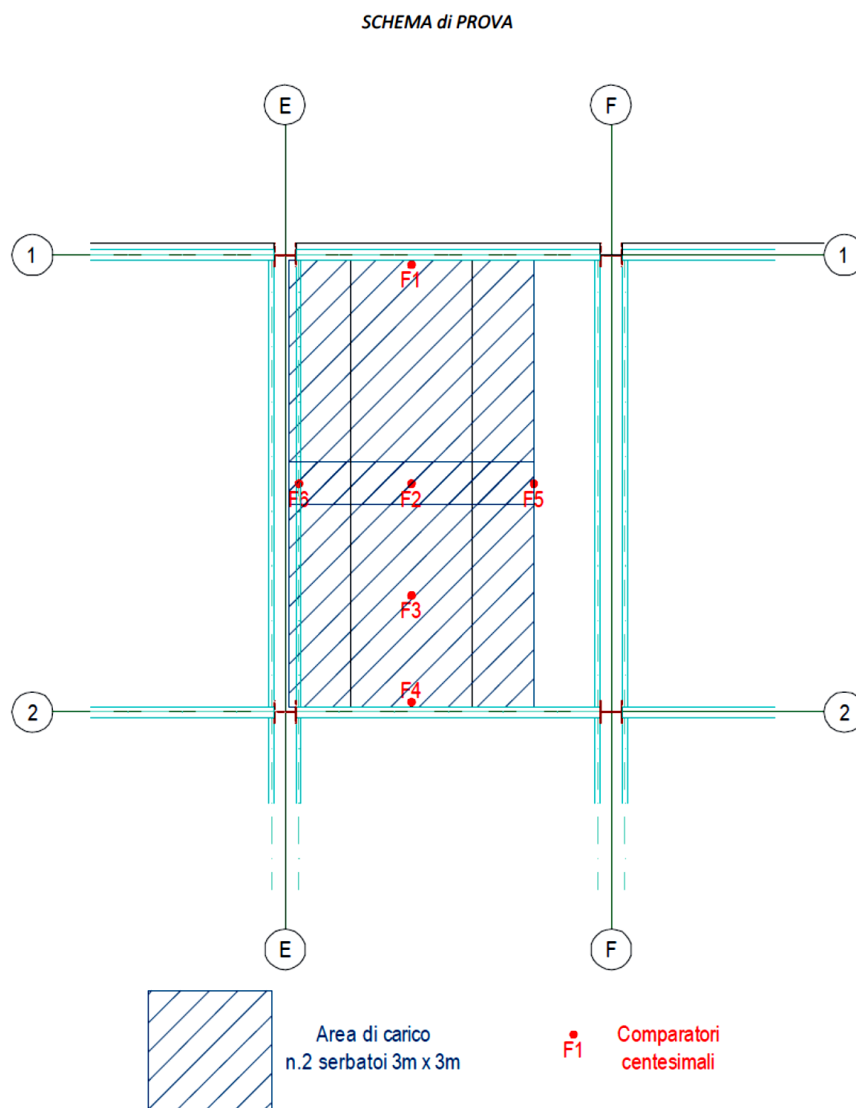

Il carico massimo di prova è stato raggiunto effettuando i seguenti schemi intermedi:

- 1° Schema: cm 15 di acqua nei gommoni pari a 150 daN/mq;
- 2° Schema: cm 30 di acqua nel gommone pari a 300 daN/mq;
- 3° Schema: cm 45 di acqua nel gommone pari a 450 daN/mq;
- 4° Schema: cm 60 di acqua nel gommone pari a 600 daN/mq;
- 5° Schema: cm 75 di acqua nel gommone pari a 750 daN/mq;

Per la misura degli spostamenti indotti dai carichi sono stati utilizzati n. 6 comparatori centesimali disposti sotto la struttura (collegati ad essa mediante un filo di acciaio INVAR), e distribuiti come segue:

- F1 – F4 Appoggi;
- F3 L/4;
- F2 Mezzeria;
- F5 Mezzeria predalla adiacente;
- F6 Mezzeria trave esterna (UPN).



Si riportano di seguito le tabelle con i carichi, le letture agli strumenti in corrispondenza delle varie fasi di carico con gli spostamenti relativi, i grafici carico deformazione:

Schemi di Carico (daN/m ²)	ORE	LETTURE AGLI STRUMENTI					
		Appoggio	L/2	L/4	Appoggio	L/2 Predalla Adiacente	L/2 Trave UPN adiacente
		F1	F2	F3	F4	F5	F6
0	10:20	20,42	24,90	20,35	21,26	21,16	20,53
150	10:35	20,36	24,49	20,04	21,21	20,94	20,20
150	10:45	20,36	24,49	20,04	21,21	20,94	20,20
300	10:55	20,28	24,01	19,70	21,13	20,61	19,78
300	11:05	20,28	24,01	19,70	21,13	20,61	19,78
450	11:15	20,20	23,48	19,36	21,04	20,29	19,38
450	11:25	20,20	23,48	19,36	21,04	20,29	19,38
600	11:35	20,15	22,98	19,03	20,93	19,99	19,00
600	11:45	20,15	22,98	19,03	20,93	19,99	19,00
750	11:55	20,05	22,35	18,60	20,81	19,63	18,52
750	12:10	20,05	22,30	18,56	20,81	19,60	18,48
750	12:25	20,05	22,26	18,53	20,81	19,58	18,46
750	12:55	20,04	22,24	18,51	20,80	19,56	18,44
750	13:25	20,04	22,24	18,51	20,80	19,56	18,44
600	13:35	20,12	22,61	18,76	20,83	19,70	18,70
600	13:40	20,12	22,61	18,76	20,83	19,70	18,70
300	13:55	20,26	23,57	19,44	20,98	20,30	19,45
300	14:00	20,26	23,57	19,44	20,98	20,30	19,45
0	14:30	20,42	24,82	20,30	21,25	21,16	20,49
0	15:30	20,42	24,82	20,32	21,26	21,16	20,51
0	16:00	20,42	24,82	20,32	21,26	21,16	20,51

Schemi di Carico (daN/m ²)	ORE	Frecce (mm)						
		Appoggio	L/2	L/4	Appoggio	L/2 Predalla Adiacente	L/2 Trave UPN adiacente	L/2 Assoluto
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F2 (*)
0	10:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10:35	0,06	0,41	0,31	0,05	0,22	0,33	0,35
150	10:45	0,06	0,41	0,31	0,05	0,22	0,33	0,35
300	10:55	0,14	0,89	0,65	0,13	0,55	0,75	0,75
300	11:05	0,14	0,89	0,65	0,13	0,55	0,75	0,75
450	11:15	0,22	1,42	0,99	0,22	0,87	1,15	1,20
450	11:25	0,22	1,42	0,99	0,22	0,87	1,15	1,20
600	11:35	0,27	1,92	1,32	0,33	1,17	1,53	1,62
600	11:45	0,27	1,92	1,32	0,33	1,17	1,53	1,62
750	11:55	0,37	2,55	1,75	0,45	1,53	2,01	2,14
750	12:10	0,37	2,60	1,79	0,45	1,56	2,05	2,19
750	12:25	0,37	2,64	1,82	0,45	1,58	2,07	2,23
750	12:55	0,38	2,66	1,84	0,46	1,60	2,09	2,24
750	13:25	0,38	2,66	1,84	0,46	1,60	2,09	2,24
600	13:35	0,30	2,29	1,59	0,43	1,46	1,83	1,93
600	13:40	0,30	2,29	1,59	0,43	1,46	1,83	1,93
300	13:55	0,16	1,33	0,91	0,28	0,86	1,08	1,11
300	14:00	0,16	1,33	0,91	0,28	0,86	1,08	1,11
0	14:30	0,00	0,08	0,05	0,01	0,00	0,04	0,07
0	15:30	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,02	0,08
0	16:00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,02	0,08

(*) Frecce assolute depurate del cedimento agli appoggi

Residuo %	0,00	3,01	1,63	0,00	0,00	0,96	3,57
-----------	------	------	------	------	------	------	------

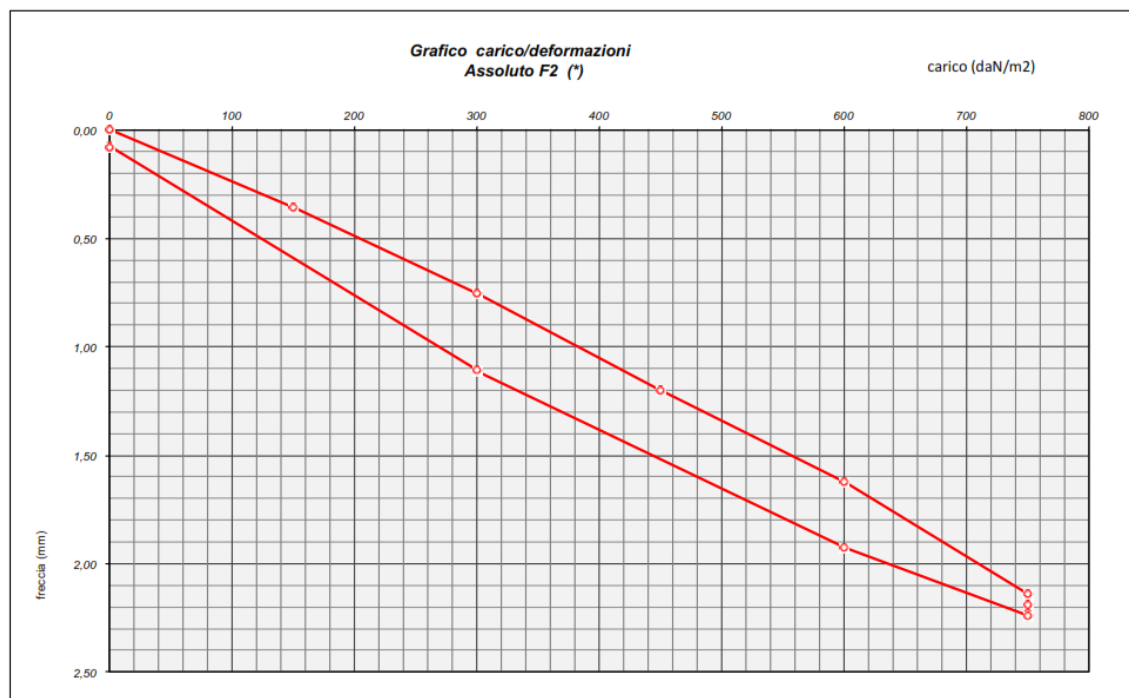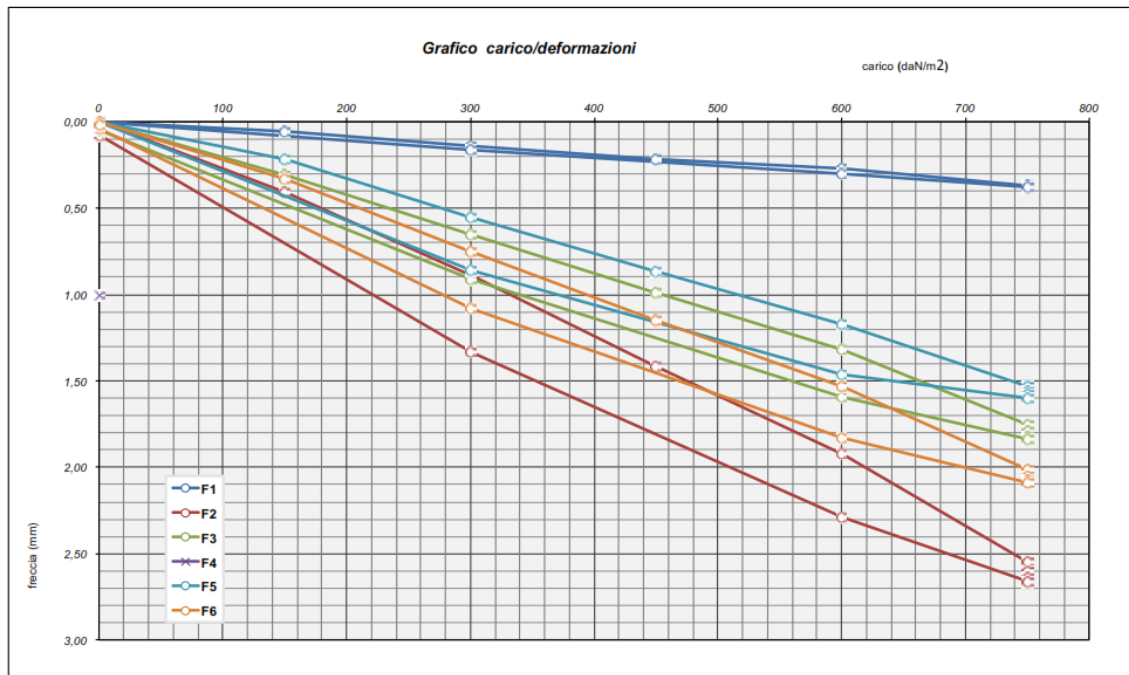

La freccia massima registrata dalla prova di carico in corrispondenza di F2 (mezzeria) risulta pari a 2,66 mm.


Al fine di valutarne la compatibilità con le condizioni di fatto, si riporta di seguito il calcolo teorico della freccia per una striscia di solaio pari a 1,20, corrispondente alla larghezza nominale delle lastre tralicciate in opera.

A tal proposito, considerato che il solaio è realizzato con lastre tralicciate di spessore di (5 + 11 + 4) cm, come si legge dalla relazione di collaudo e come risulta accertato in opera, la sezione di calcolo presenta la seguente caratteristiche:

$$I = 70591 \text{ cm}^4$$

$$E = 30000 \text{ Mpa}$$

Dallo schema di seguito riportato, risulta nella mezzeria del primo campo di solaio, caricato con un carico equivalente pari a $q = (750 \times 1,2) = 900 \text{ KN/m}$, una freccia pari a 3,05 mm.

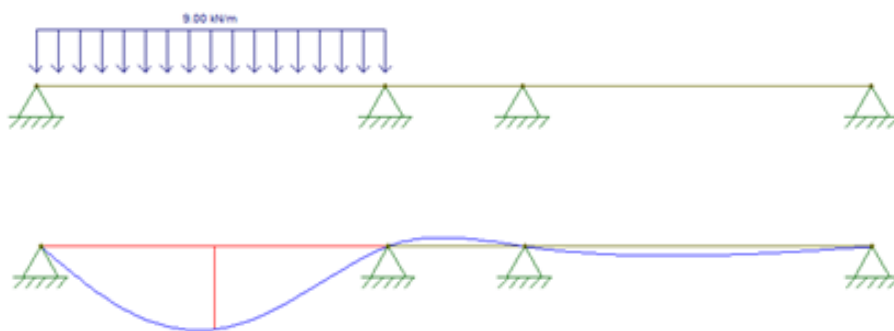

Si deduce quindi che la freccia osservata dalla prova di carico, è compatibile con quella ottenuta analiticamente e la prova può ritenersi soddisfatta per quanto attiene alle verifiche di resistenza dei solai.

3.8 Ulteriori Indagini

Al fine di confermare la natura e le caratteristiche meccaniche, fisiche e dinamiche del terreno sono state eseguite in situ:

- Indagini geognostiche e geotecniche;
- Indagini geofisiche;
- Analisi amplificazione sismica locale.

3.8.1 Indagini geognostiche e geotecniche

Le indagini geognostiche e geotecniche, eseguite dal Dott. Geol. Francesco Borgese su incarico della AICI ENGINEERING s.r.l., si sono rese necessarie al fine di conoscere dettagliatamente la successione stratigrafica del sito in esame, l'assetto geometrico, e le caratteristiche geotecniche dei litotipi presenti nel volume significativo.

Esse si sono articolate in:

- N° 2 Sondaggi a Carotaggio Continuo spinti fino alla profondità di 30.00 mt dal p.c.;

- N° 2 prove S.P.T. (Standard Penetration Test);
- Estrazione di n° 2 Campioni Indisturbati con campionatore a pareti sottili Shelby
- Rivestimento del foro con tubi in PVC del diametro di 80 mm per l'esecuzione di prove in foro;

Per i dettagli si rimanda alla *Relazione sulle indagini geognostiche e stratigrafiche* eseguite dal Dott. Geol. Francesco Borgese.

3.8.2 Indagini geofisiche

Sempre su incarico della AICI ENGINEERING s.r.l. sono state eseguite indagini geofisiche col fine di caratterizzare il terreno dal punto di vista dinamico.

Esse si sono articolate in:

- N° 1 misura HVSr;
- N° 2 misura MASW;

Per i dettagli si rimanda a *Indagine Geofisica tramite tecnica MASW – Elaborazione MASW1 e MASW2* a firma della Dott.ssa geol. Annalisa Vietri

- Esecuzione di un'indagine in foro con Metodologia Down-Hole (DH-S1).
- Indagini di laboratorio sui materiali prelevati in occasione dei sondaggi a carotaggio continuo.

Per i dettagli si rimanda a *Indagine Geofisica in Foro Down-Hole* a firma dal Dott. Geol. Francesco Borgese ed alla *Relazione sulle Indagini* a firma del Dott. geol. Alberto Caprara.

Per la caratterizzazione del suolo, si rimanda alla Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.

Spett.le
AICI s.r.l.
Via Roma, 10
Montefredane (AV)

Oggetto: Completamento ed ampliamento del polifunzionale "Manganelli" in località Santa Caterina – Reggio Calabria – Indagini e prove di laboratorio

Dichiarazione

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Augusto Meo, nato a Cesinali (AV) il 01/01/1951, relativamente all'esecuzione delle indagini e prove previste nell'ambito dei lavori in oggetto, in qualità di Responsabile della Sperimentazione del laboratorio C.M.G. TESTING s.r.l., con sede legale in Via Piano Alvanella snc 83024 Monteforte Irpino, C.F. e P.IVA 02112170648, e-mail avellino@cmgtesting.it PEC cmgtesting@legalmail.it tel [0825682892](tel:0825682892)

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità


DICHIARA

- Che il prelievo di carote è stato effettuato nelle strutture, individuate dalla Committenza, utilizzando carotatrici elettriche adatte allo scopo e carotieri di diametro 82 mm, nel rispetto della Norma UNI EN 12504-1 "Prove sul calcestruzzo nelle strutture: Carote prelievo, esame e prove di compressione";
- Che le prove di compressione sui cilindri estratti sono state eseguite nel rispetto delle Norme D.M. 17/01/2018 "Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni", UNI EN 12390-1 "Prova sul calcestruzzo indurito - Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme" e UNI EN 12390-3 "Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini".

Monteforte Irpino, 22/10/2018



C.M.G. TESTING s.r.l.
Dr. Augusto Meo

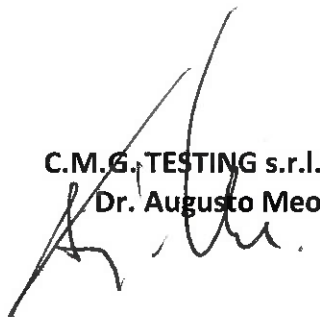

DIVISIONE CALCESTRUZZI
Prove a Compressione su Cilindri di Cls

(D.M. 14/01/2008 UNI EN 12390-1 UNI EN 12390-3)

Rapporto di prova N° 0193

Verbale di Intervento N° 0049 del 01 marzo 2018

Monteforte Irpino, 07 marzo 2018

Committente dei lavori: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Lavoro: Servizi Tecnici per il completamento ed ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, Reggio Calabria (RC)

Opera: Edificio Polifunzionale "Manganelli"

Prove richieste da: A.I.C.I. Engineering S.r.l.

Descrizione materiale: n.08 carote di calcestruzzo

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla	Data Prove	Data Prelievo	Posizione in opera	Dimensioni (mm)		Rapporto h/d	Massa (gr)	Massa Vol. (kg/mc)	Carico Rott.(KN)	fc (N/mm2)	Tipo Rott.* (S/NS)
				d	h						
C1	05/03/18	26/02/18	Setto scala laterale - P.Terra	74,2	148,1	2,0	1415	2210	83,46	19,31	S
C2	05/03/18	26/02/18	Setto scala centrale - P.Terra	74,2	147,9	2,0	1393	2182	82,34	19,07	S
C3	05/03/18	27/02/18	Setto vano ascensore - P.Piano	74,3	147,8	2,0	1386	2167	84,23	19,46	S
C4	05/03/18	27/02/18	Setto scala laterale - P.Secondo	74,2	148,1	2,0	1393	2174	83,84	19,38	S
C5	05/03/18	27/02/18	Setto vano ascensore - P.Tezo	74,1	148,0	2,0	1438	2252	89,33	20,70	S
C6	05/03/18	27/02/18	Setto scala laterale - P.Quarto	74,2	147,9	2,0	1396	2185	83,44	19,32	S
C7	05/03/18	27/02/18	Setto scala centrale - P.Quinto	74,2	148,1	2,0	1404	2193	80,22	18,56	S
C8	05/03/18	27/02/18	Setto vano ascensore - P.Sesto	74,2	148,1	2,0	1402	2194	82,74	19,17	S


 * **Tipo di Rottura:** S: soddisfacente; NS: non soddisfacente (UNI EN 12390-3)

Tutti i dati sono forniti dal richiedente

Attrezzatura Utilizzata: Pressa Controls a doppia camera di prova da 600/15 kN mod. 50-C92Z20 Matr. 15007267

Il Tecnico Sperimentatore
 Dr. Massimiliano Meo

Il Direttore del Laboratorio
 Ing. Maurizio Colanese




DIVISIONE CALCESTRUZZI

Prove a Compressione su Cilindri di Cls

(D.M. 17/01/2018, UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-3)

Rapporto di prova N° 0276
Monteforte Irpino, 01 ottobre 2018

Verbale di Intervento N° 0244 del 27 settembre 2018

Committente dei lavori: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Cantiere: Servizi Tecnici per il completamento ed ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, Reggio Calabria (RC)

Opera: Edificio Polifunzionale "Manganelli"

Prove richieste da: A.I.C.I. Engineering S.r.l.

Descrizione materiale: n.10 carote di calcestruzzo

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla	Data Prove	Data Prelievo	Posizione in opera	Dimensioni (mm)		Rapporto h/d	Massa (gr)	Massa Vol. (kg/mc)	Carico Rott.(kN)	fc (N/mm2)	Tipo Rott.* (S/NS)
				d	h						
C1"-PF	01/10/18	27/09/18	Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	73,6	147,4	2,0	1458	2328	129,74	30,52	S
C2"-PF	01/10/18	27/09/18	Fondazione a zattera lato NORD - Corpo scale	73,7	147,8	2,0	1450	2300	97,06	22,76	S
C3"-PF	01/10/18	27/09/18	Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	73,5	148,1	2,0	1448	2304	97,31	22,93	S
C4"-PF	01/10/18	27/09/18	Fondazione a trave rovescia lato EST - Edificio	73,3	147,3	2,0	1434	2308	104,80	24,85	S
C5"-PT	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scale lato NORD - Piano Terra	73,7	147,4	2,0	1434	2285	112,14	26,34	S
C6"-PT	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scale centrale - Piano Terra	73,6	148,0	2,0	1437	2281	130,49	30,65	S
C7"-1°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	73,5	147,4	2,0	1403	2241	88,62	20,87	S
C8"-1°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scale lato NORD - Piano Primo	73,6	147,5	2,0	1396	2229	111,07	26,16	S
C9"-1°P	01/10/18	26/09/18	Corpo scale Centrale - Primo piano	73,5	147,4	2,0	1430	2287	114,82	27,07	S
C10"-2°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scale lato NORD - Piano Secondo	73,6	148,1	2,0	1447	2299	88,54	20,83	S

* Tipo di Rottura: S: soddisfacente; NS: non soddisfacente (UNI EN 12390-3)

Richiesta NON Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Tutti i dati sono forniti dal richiedente

Attrezzatura Utilizzata: Pressa Controls a doppia camera di prova da 600/15 kN mod. 50-C92220 Matr. 15007267

Note: Prelievo effettuato da C.M.G. Testing S.r.l.



Il Tecnico Sperimentatore

Geom. Gaetano Rodia

Il Responsabile della Sperimentazione

Dr. Augusto Meo

C.M.G. Testing Srl | Laboratorio

Via Piano Alvanella s.n.c. - 83024 Monteforte Irpino (AV)

Tel. 0825.682892 Fax 0825.68060 avellino@cmgtesting.it

www.cmgtesting.it

 Azienda con sistema di gestione
per la qualità certificato da ANCCP
- UNI EN ISO 9001 : 2015 -


ALIG

 ASSOCIAZIONE LABORATORI
DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

DIVISIONE CALCESTRUZZI

Prove a Compressione su Cilindri di Cls

(D.M. 17/01/2018, UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-3)

Rapporto di prova N° 0277

Monteforte Irpino, 01 ottobre 2018

Verbale di Intervento N° 0244 del 27 settembre 2018

Committente dei lavori: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Cantiere: Servizi Tecnici per il completamento ed ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, Reggio Calabria (RC)

Opera: Edificio Polifunzionale "Manganelli"

Prove richieste da: A.I.C.I. Engineering S.r.l.

Descrizione materiale: n.02 carote di calcestruzzo

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla	Data Prove	Data Prelievo	Posizione in opera	Dimensioni (mm)		Rapporto h/d	Massa (gr)	Massa Vol. (kg/mc)	Carico Rott.(KN)	fc (N/mm2)	Tipo Rott.* (S/NS)
				d	h						
C11"-2°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scala centrale - Piano secondo	73,5	148,0	2,0	1434	2284	121,20	28,56	S
C12"-2°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scala centrale - Piano secondo	73,5	147,2	2,0	1444	2315	144,01	33,98	S

* Tipo di Rottura: S: soddisfacente; NS: non soddisfacente (UNI EN 12390-3)

Richiesta NON Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Tutti i dati sono forniti dal richiedente

Attrezzatura Utilizzata: Pressa Controls a doppia camera di prova da 600/15 kN mod. 50-C92220 Matr. 15007267

Note: Prelievo effettuato da C.M.G. Testing S.r.l.



Il Tecnico Sperimentatore

Geom. Gaetano Rodà

Il Responsabile della Sperimentazione

Dr. Augusto Meo

C.M.G. Testing Srl | Laboratorio

Via Piano Alvanella s.n.c. - 83024 Monteforte Irpino (AV)

Tel. 0825.682892 Fax 0825.68060 avellino@cmgtesting.it

www.cmgtesting.it

Azienda con sistema di gestione
per la qualità certificato da ANCCP
- UNI EN ISO 9001 : 2015 -

ALIG

ASSOCIAZIONE LABORATORI
DI INGEGNERIA E GEOTECNICA